

**内空変位計  
NH-□F  
取扱説明書**

**株式会社東横エルメス  
東亞エルメス株式会社**

# 1. 仕様

## 1) 本体

型式	NH-15F	NH-20F
測定範囲	0.5~15 m	0.5~20 m
最小読取値	0.1 mm	
測定時の張力	約 0.13 kN	
測温範囲	-15~+65 °C	
温度係数	13.8 × 10 <sup>-6</sup> /°C	
寸法	L395 × H220 × D50 mm	
質量	約 3.0 kg	約 3.3 kg
付属品	携帯用ケース	


## 2) 測定ポイント



型式	MP-F	MP-R
構成	ボールポイントとナットアンカ	ボールポイントと鉄筋(φ19)
寸法	全長約 105 mm	全長約 345 mm
質量	約 150 g	約 750 g
付属品	ボールポイント保護キャップ	

※測定ポイントは、吹付コンクリートや二次覆工コンクリートに埋め込むグリップアンカ型と地山に食い込ませて設置する鉄筋型の2種類があります。


# 2. 構造

概略の構造と各部の名称を下図に示します。

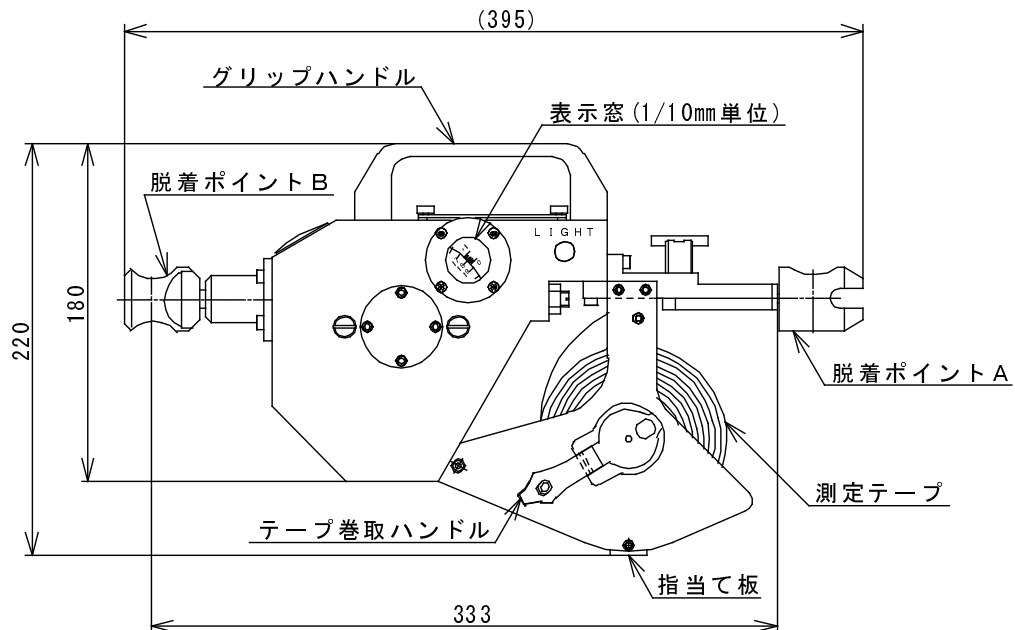

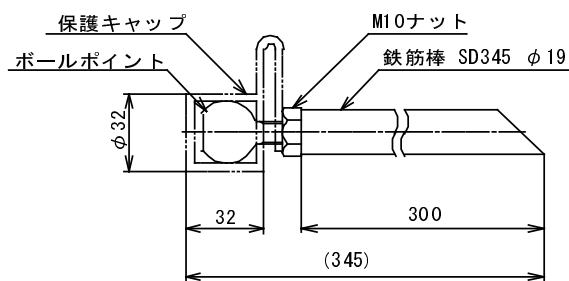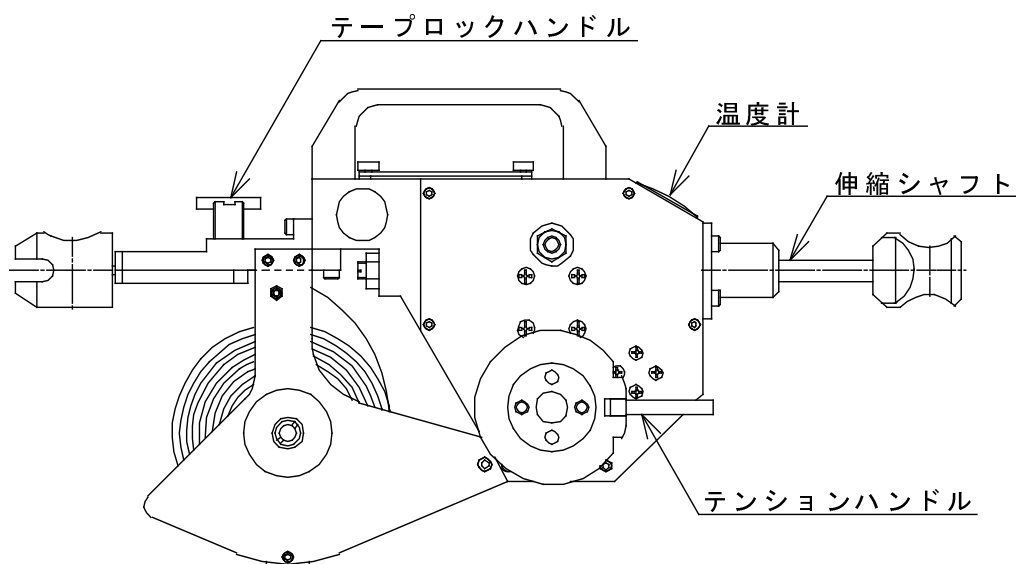

測定ポイント MP-R

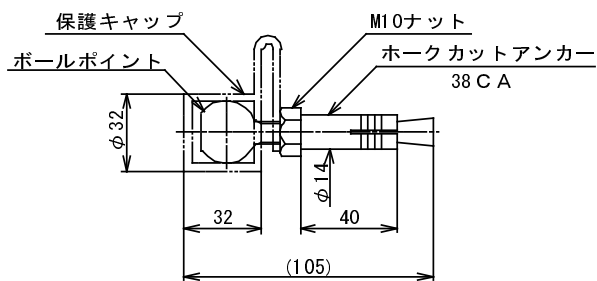

測定ポイント MP-F

### 3. 測定ポイントの設置

#### 3-1 MP-F測定ポイントの場合

- (1) 測定ポイントを設置する位置を確認しφ14、深さ45mm程度の孔を開けて下さい。
- (2) ボールポイントを外し、打ち込み棒を介しハンマーで、グリップアンカを固定して下さい。
- (3) ボールポイントを5山程度ねじ込み、ロックナットで固定します。
- (4) 埃を拭き取り、保護キャップを被せて下さい。
- (5) 他所も、上記の方法で取り付け、4-2に述べる方法で初期値を測定します。

#### 3-2 MP-R測定ポイントの場合

- (1) 測定ポイントを設置する位置を確認して下さい。
- (2) 所定の位置にφ20~21、深さ300mm程度の孔を開けて下さい。
- (3) ボールポイント部にモルタルが付着しないように、ビニール袋で覆って下さい。  
または、ボールポイントを外し、M10ボルトをねじ込んで下さい。
- (4) 削孔した孔にモルタルを注入し、アンカー部を静かに入れモルタルが固まるのを待ちます。
- (5) ボールポイントを保護したビニール袋を取り去ります。  
または、M10ボルトを取り去りボールポイントを5山程度ねじ込み、ロックナットで固定します。
- (6) 埃を拭き取り、保護キャップを被せて下さい。
- (7) 他所も(2)~(5)の方法で取り付け、4-2に述べる方法で初期値を測定します。

### 4. 測定

#### 4-1 測定準備

- (1) 坑内に入る前に、各部の点検を行って下さい。
- (2) 内空変位計が坑内の温度に馴染んでから、測定を行って下さい。

#### 4-2 測定

- (1) 測定箇所にてテープロックハンドルを緩め、上方に引き、ハンドルを90度回転させます。(テープがフリーになります)
- (2) 測定ポイントにて脱着ポイントAを掛け、片手はグリップハンドルを持ち、他方は測定テープが汚れないようにしながら緊張気味に、反対側の測定ポイント側へ移動します。
- (3) 反対側の測定ポイントの約4cm手前でテープロックハンドルを90度戻し、測定テープの孔にピンを通し、ハンドルを回してロックします。テンションハンドルで伸縮シャフトを操作して、脱着ポイントBを測定ポイントにかけます。
- (4) 測定テープが捻じれていないことを確認して下さい。
- (5) 伸縮シャフトが伸びきっていないことを確認(一定張力を加えるため)し、手を離します。
- (6) 指を指当て板にあてがい、静かに本体を持ち上げ・下げして表示窓の指示値と、測定テープの長さを読み取ります。

※注記) 本体を上げ下げすると、表示円盤が回転します。表示窓の0点を見ながら上げ・下げすると同一の指示値になるところがあるので、その点を読み取って下さい。


- (7) 温度計の指示値を忘れずに読み取って下さい。
- (8) 測定終了後は、テンションハンドルで伸縮シャフトを伸ばして、脱着ポイントBを測定ポイントから外して、静かに伸縮シャフトを収納します。
- (9) 測定テープのロックを解除し、テープ巻き取りハンドルにより測定テープを巻き取ります。
- (10) 測定後には、測定ポイントの保護キャップをして下さい。

※定期的な、測定も上記同様に実施します。

#### 5. 注意事項

- (1) 測定時は測定テープを必ずロックをし、テンションを加えた状態で測定して下さい。ロックを忘れると、測定テープ穴が変形し、測定できなくなります。
- (2) 測定終了後、ウェス等でテープの泥、汚れ等をふき取りながら巻きとって下さい。
- (3) 測定テープの温度補正を行うため、必ず温度の記録をして下さい。
- (4) テープ巻き取り後、テープ巻き取りハンドルは速やかに、折りたたんで下さい。
- (5) 伸縮シャフトの収納は、テンションハンドルに手を添えて静かに行って下さい。

#### 設置例

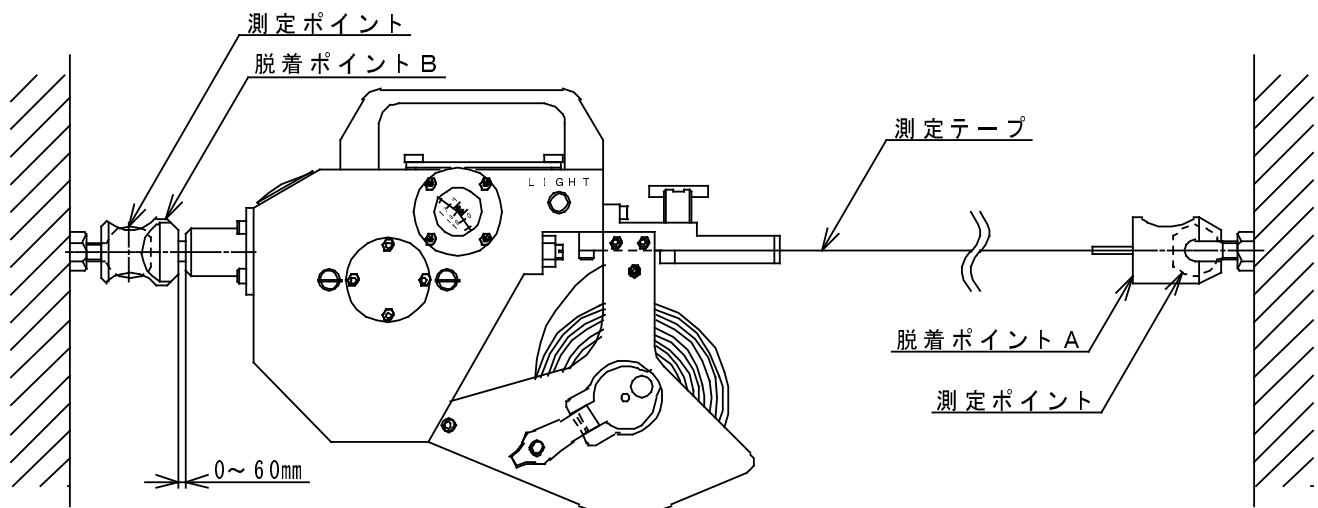

## 6. 計算方法

### (1) 計算式

$$C = (A + L_0) \{1 + \alpha (B - 20)\}$$

A: 読取値 [mm]

B: 測定時器械温度 [°C]

C: 温度補正後の測定値 [mm]

L<sub>0</sub>: 完成時長さ [mm]

α: 線膨張係数 [13.8 × 10<sup>-6</sup> / °C]

### (2) 計算例

A: 1,110 mm

B: 30 °C

L<sub>0</sub>: 390 mm

α: 13.8 × 10<sup>-6</sup> / °C

$$C = (1110 + 390) \times \{1 + (13.8 \times 10^{-6} \times (30 - 20))\} =$$

$$1500 \times (1 + 0.000138) = 1500.2$$

したがって、温度補正後の測定値は 1500.2mm となります。

**ご不明な点は弊社製造部まで、ご連絡下さい。**

**TEL 046-233-7715 FAX 046-233-7878**