



①壁面を切り欠く

計器取付壁面を下図寸法で切り欠く

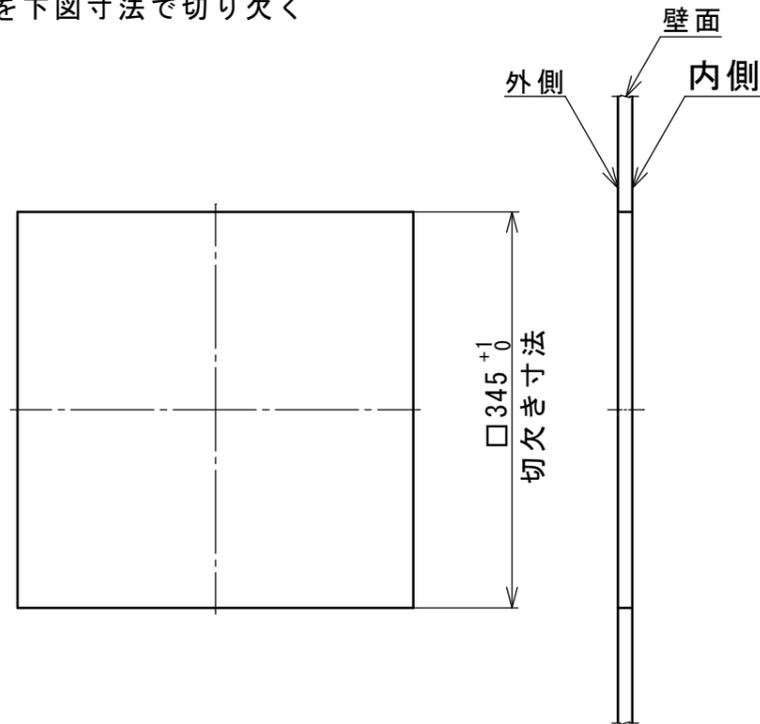

②計器取付板の溶接

計器取付板を内側から溶接する。  
取付板は上下左右は無いが、表裏があるので  
下図を参照して溶接のこと。  
溶接部からの水漏れ無きこと。

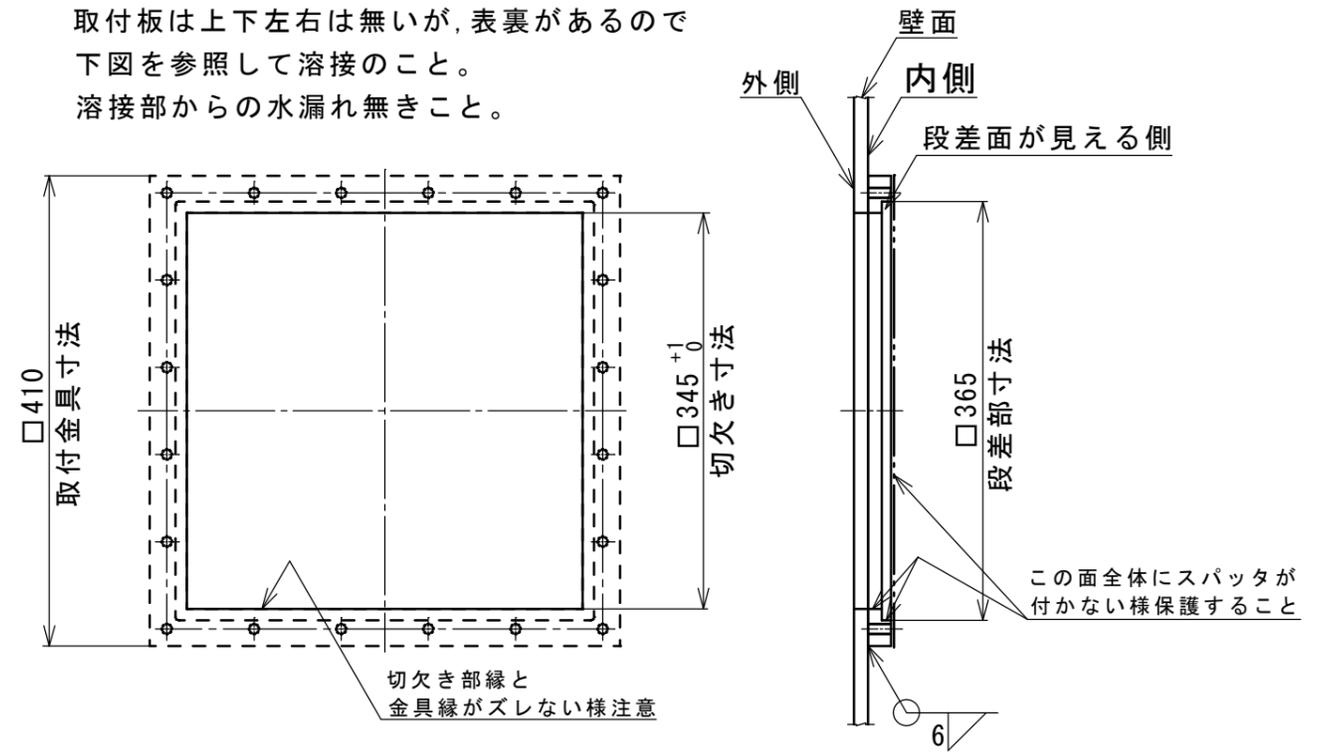

③周面摩擦計の取付


計器取付前に測定を行ない作動確認する。  
取付金具に付属のゴムパッキンを装着する。

周面摩擦計に貼り付けてある  
「この面を上側に設置してください」  
シールを上にし、取付金具へ装着する。

周面摩擦計と取付金具が密着するまで付属  
M10ボルトを締める。  
(締め込みが不十分の場合、水漏れします。)

計器取付後、測定を行ない測定値が大きく変動  
していないことを確認する。

出来れば受圧面を押し測定値が動くこと  
を確認する。

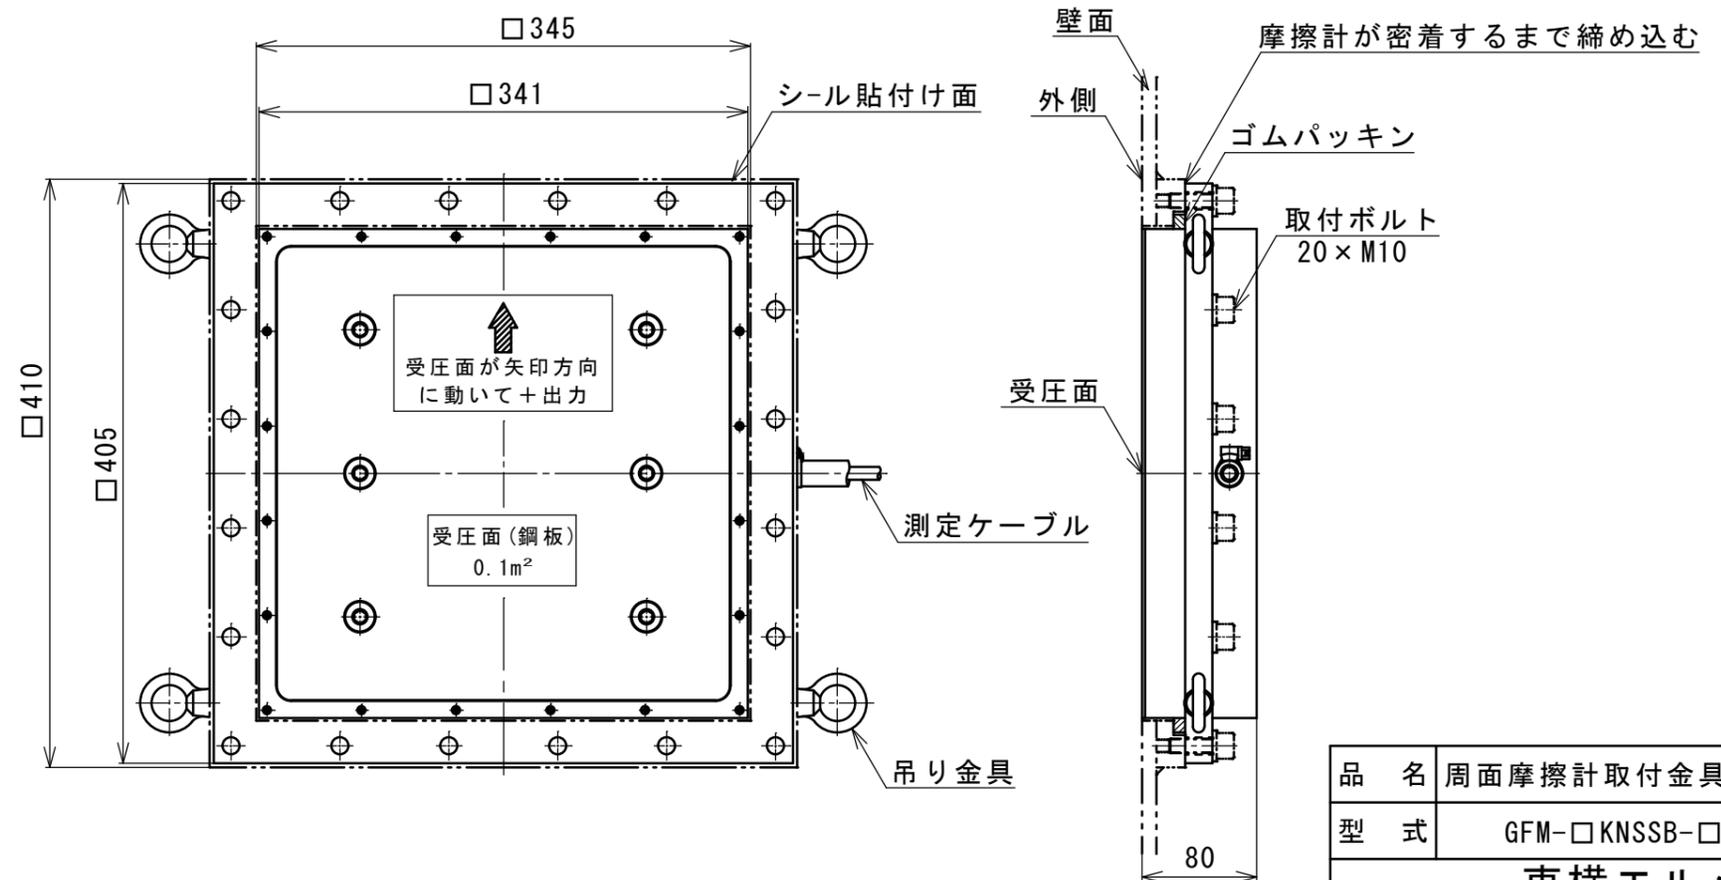

品名	周面摩擦計取付金具溶接要領図
型式	GFM-□KNSSB-□-□
株式会社 東横エルメス	